



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(МТУ Ростехнадзора)**

ул. Красина, д. 27 стр.1, Москва, 123056
Телефон: +7 (495) 2541023, +7 (495) 2544689, +7 (495) 254-1055, Факс: +7 (495) 254-1055
E-mail: mos@gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица ООО «УК «БОРОДИНО» (ИНН 7731644998)

№ 3.2/3/832

Филевская Большая ул., д.16, под.3,
г. Москва, 121309

(место составления акта)

« 18 » сентября 2015 г.

(дата составления акта)

15:30

(время составления акта)

По адресу/адресам: Филевская Большая ул., д.16, под.3, г. Москва, 121309

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Федоткина Д.В. от 07.09.2015 № 4215-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БОРОДИНО» (ООО «УК «БОРОДИНО»), ИНН 7731644998, зарегистрированного по адресу: Филевская Большая ул., д.16, г. Москва, 121309

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» сентября 2015 с 11 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин.,

Общая продолжительность проверки: 3.5 часа

Акт составлен: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Генеральный директор ООО «УК «БОРОДИНО»  Андропов А.Н.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Иванов Вадим Юрьевич

– государственный инспектор

При проведении проверки присутствовали:

Андропов Андрей Николаевич

– Генеральный директор
ООО «УК «БОРОДИНО»

Попов Антон Петрович

– Прораб ООО «Вертикаль-Комфорт»

(ФИО, должность, наименование организации)

В ходе проведения проверки установлено, что по адресу: Филевская Большая ул., д.16, под.3, г. Москва, 121309, эксплуатируется 2 лифта:

рег.№ 161610 (зав.№ 58850, год изготовления – 2004, завод-изготовитель – МЛЗ, дата ввода в эксплуатацию – 01.03.2007, срок службы по результатам технического освидетельствования – до 15.01.2016 (ООО «Аврора»),

рег.№ 161610 (зав.№ 58850, год изготовления – 2004, завод-изготовитель – МЛЗ, дата ввода в эксплуатацию – 01.03.2007, срок службы по результатам технического освидетельствования – до 05.02.2016 (ООО «Аврора»).

В ходе проведения проверки предписания № 3.2/3/702 от 06.08.2015, было проверено 10 ранее выявленных нарушений из которых выполнено 10 нарушений, а именно:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Результат
1	На крыше кабины лифта рег.№ 161612 со стороны противовеса отсутствует ограждение (зазор между краем крыши кабины до ограждения шахты 420 мм.).	п.1.24, приложение №1 Технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 (далее – ТР ТС 011/2011), п.2.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.211 № 824, п. 5.4.4.3.3, 5.4.4.3.3.1 ГОСТ Р 53780-2010).	выполнено
2	Лифт рег.№ 161610, имеющий режим "Пожарная опасность", не подключен автоматической пожарной системе здания	п.1.31 приложения № 1 ТР ТС 011/2011, п.2.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.211 № 824, п.5.5.3.22 ГОСТ Р 53780-2010.	выполнено
3	В шахте лифта рег.№ 161612 в районе 12 этажа отсутствует вентиляционная решётка	п.1.26 приложения № 1 ТР ТС 011/2011, п.2.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.211 № 824, п.5.2.7 ГОСТ Р 53780-2010.	выполнено
4	На лифте зав.№ 61612 срабатывание концевого выключателя при переходе кабины лифта уровня крайней верхней этажной площадки происходит одновременно с соприкосновением противовеса с буфером	п.3.1, ст.4, Приложения №1 п.1.16 ТР ТС 011/2011, п. 5.5.4.8 ГОСТ Р 53780-2010	выполнено
5	На лифте рег. № 161612 зазор между створками двери кабины 10-15 мм. (норма не более 8мм.)	п.3.1, ст.4, приложение №1 п.1.2 ТР ТС 011/2011, п.2.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.211 № 824, п. 5.4.4.8.1 ГОСТ Р 53780-2010	выполнено
6	На лифте рег. № 161610 зазор между створками двери шахты 1-го этажа внизу 10-15 мм. (норма не более 8мм.)	п.3.1, ст.4, приложение №1 п.1.2 ТР ТС 011/2011, п.2.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.211 № 824, п. 5.4.1.11 ГОСТ Р 53780-2010	выполнено

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Результат
7	На лифте рег.№ 161612, не работает устройство реверсирования дверей кабины при нахождении препятствия в дверном проеме	п.1.12 приложения № 1 ТР ТС 011/2011, п.2.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, п.5.4.1.9.1 ГОСТ Р 53780-2010.	выполнено
8	На приводе дверей лифтов рег.№ 161610, 161612 отсутствует защитный кожух и не обеспечено наличие мер и (или) средств по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования	п.3.1, ст.4, Приложения №1 п.1.27 ТР ТС 011/2011	выполнено
9	Залипают (заедают) кнопки направления движения, поста ревизии, лифта рег.№ 161612	п.3.1, ст.4, приложение №1 п.1.25 ТР ТС 011/2011, п.2.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, п. 5.5.3.13 ГОСТ Р 53780-2010	выполнено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора): **не внесена.**

Иванов В.Ю.
(подпись проверяющего)

Иванов В.Ю.

Андропов А.Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Андропов А.Н.

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванов Вадим Юрьевич

(ФИО проводивших проверку)

Андропов А.Н.
(подпись лиц, проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Андропов Андрей Николаевич, Генеральный директор ООО «УК «БОРОДИНО»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» сентября 2015г.

(подпись)

Попов Антон Петрович, Прораб ООО «Вертикаль-Комфорт»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» сентября 2015г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)